

DSE7320 油位传感器无法选择开路报警的说明

故障现象：


客户反馈接了油位传感器，软件中无法选择油位传感器的开路报警，界面为灰色。



原因分析：

DSE7320 标准接线图中，17 号端口默认接油位传感器，软件也做了同样默认设置，

如下：

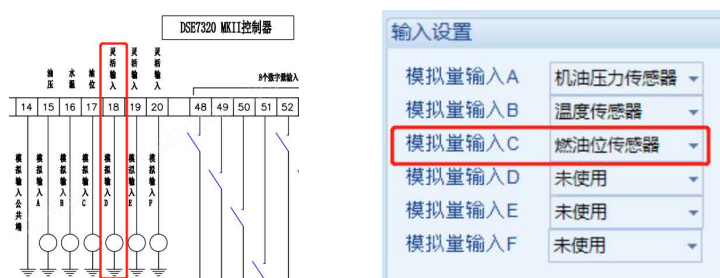

备：使用默认接线点或设置，是无法选择开路报警。

解决措施：

- ① 经测试，模拟量输入 C 和 D 点无法做油位传感器的开路报警
- ② 经测试，模拟量输入 A 或 B 或 E 或 F，均可接油位传感器，可做油位传感器的开

路报警。以模拟量输入 A 为例：

